




Schroefdraadafdichting

Gebruiksaanwijzingen

1. Voorbereiden

Reinigen

Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.

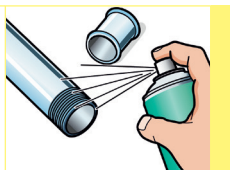


Activeren

Als de uitharding te traag verloopt door passieve metalen (RVS, Al) of door lage temperatuur (onder 5 °C), gebruik dan activator LOCTITE 7240 of LOCTITE 7649 (zie grafiek Uithardingssnelheid in de Technische Informatiefiche).

2. Aanbrengen

- Breng een rups aan van 360° op de buitendraad, waarbij de eerste gang moet vrijgelaten worden.
- Voor grove draad, meer product aanbrengen en ook een rups aanbrengen op de binnendraad.

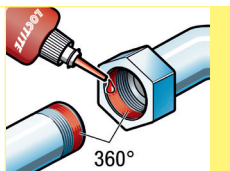

Apparatuur

Aanbevolen doseerapparatuur: IDH 608966 of IDH 88631 (zie hoofdstuk **Apparatuur**).

3. Assembleren

Fittings assembleren met behulp van een aandraaisleutel volgens aanbevelingen van de fabrikant.

4. Demonteren

- Losmaken met normaal handgereedschap. Indien nodig, plaatselijk verwarmen tot ongeveer 250°C en losmaken terwijl het warm is.
- Voor verroeste of vastgelopen onderdelen, gebruikt u LOCTITE LB 8040.






Gebruiksaanwijzingen voor LOCTITE 55

1. Voorbereiden

Reinigen

Draadgangen reinigen indien nodig en gladde schroefdraad opruwen.

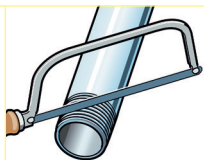

2. Aanbrengen

- Zorg ervoor dat het koord met voldoende voorspanning en in de richting van de draadgang aangebracht wordt. De eerste twee draadgangen vrijlaten. Voor een optimale werking het koord in de vijf daaropvolgende draadgangen leggen (enkel bij grote diameters), daarna de resterende wikkelingen kris-kras over de reeds gevulde schroefdraden aanbrengen. Raadpleeg de verpakking voor het aantal wikkelingen voor elk type diameter.



- Snij de gewenste lengte af met behulp van het geïntegreerde mesje.

3. Assembleren

- Schroef de verbinding met een standaardgereedschap vast.
- Na aandraaien kan nog bijgesteld worden tot 45°.

